

**DICTAMEN PARA ACREDITAR LA APTITUD DE LAS OBRAS REQUERIDAS EN LAS GALERIAS B DEL
POLIGONO DE TIRO DE LA FEDERACION MADRILEÑA DE TIRO OLIMPICO**

YO, DON ANTONIO PASCUAL ORTIZ , ARQUITECTO COLEGIADO 8833 EN EL C.O.A.M. ACREDITO QUE LA GALERIA DE 25/50 M "B" DE TIRO REUNE LAS DEBIDAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS EN EL ANEXO DEL REGLAMENTO DE ARMAS R.D.137/1993 DE 29 DE ENERO.

DATOS

DEL INFORME DE 28/2/2017 DE LA INSPECCION OCULAR DEL EQUIPO DE INSPECCIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE ARMAS Y EXPLOSIVOS DE LA GUARDIA CIVIL , SE DESPRENDE VARIAS ANOMALIAS SUBCESTIBLE DE ARREGLAR CON INFORME FOTOGRAFICO SOBRE INSPECCION EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACION MADRILEÑA DE TIRO OLIMPICO SITA EN LA CALLE Kelsen S/N (M-607 SALIDA 15)

INICIO DE PROCEDIMIENTO DE REVOCACION (EXP 1/2017) PARCIAL DE LA RESOLUCION AUTORIZACION POLIGONO DE TIRO Nº CCO/RIZ/001/PT/15 Nº 26/16 POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL

ANALISIS DE LOS DATOS

1º OBSERVACIONES: **PUESTO Nº 58 ABIERTO Y POSIBILIDAD DE DISPARO DE CUALQUIER POSICION**

SOLUCION : **PUESTO Nº 58 SE CLAUSURA, CON TABLERO DE MADERA ATORNILLADO , PARA LA IMPISIBILIDAD DE SU USO**



FOTO PUESTO Nº 58

2º OBSERVACIONES: LEVANTE DEL PRIMER TRAMO DEL PARAMENTO LATERAL IZQUIERDO HASTA EL PRIMER PARABALAS

SOLUCION: PARAMENTO CUBIERTO EN SU TOTALIDAD CON PLACAS DE CAUCHO



FOTO

3º OBSERVACIONES: AMPLIACION SEGUNDO TRAMO DEL PARAMENTO LATERAL IZQUIERDO

SOLUCION : ALARGAMIENTO DEL PARAMENTO LATERAL IZQUIERDO CON TABLERO DE MADERA HASTA EL ESPALDON , IMPIDIENDO A SI AL PASO A LA GALERIA “D” Y VICEVERSA. AUNQUE HAY UN FOSO AL OTRO LADO DEL PARAMENTO , EN LA GALERIA “D” EL CUAL IMPEDIA EL PASO



FOTO

4º OBSERVACIONES: PROTECCIONES EN ZONA DE VUELO DE LOS PROYECTILES

SOLUCION : TODOS LOS ELEMENTOS METALICOS ESTAN RECUBIERTOS DE MADERA



FOTO

5º OBSERVACIONES: AMPLIACION PRIMER TRAMO DEL PARAMENTO LATERAL DERECHO

SOLUCION : 1º TRAMO RECUBIERTO POR TABLONES DE MADERA RECUBIERTO CON PLACAS DE CAUCHO



FOTO

6º OBSERVACIONES: **AMPLIACION SEGUNDO TRAMO DEL PARAMENTO LATERAL DERECHO**

SOLUCION : **ALARGAMIENTO DEL TRAMO CON TABLERO DE MADERA DE 40 mm PARA IMPOSIBILITAR EL PASO A LA GALERIA "C"**



FOTO

7º OBSERVACIONES: **PARABALAS ; PARTE POSTERIOS DE LOS MISMOS NO PROTEJIDAS .**

SOLUCION : **RECUBRIMIENTO POR LA PARTE POSTERIOR DE LOS PARABALAS CON TABLONES DE MADERA DE 40 mm PARA EVITAR SALIDA DE PROYECTILES DEL PARABALAS Y RECUBRIMIENTO DE CHAPA DE 4 mm EN LA PARTE SUPERIOR DEL PARABALAS EN LA PARTE POSTERIOR AUNQUE NO SON VISIBLES DESDE EL PUSTO DEL TIRADOR Y CUMPLE EL SOLAPE DE 50 cm QUE MARCA EL REGLAMENTO DE ARMAS ENTRE PARABALAS.**



FOTO

8º OBSERVACIONES: **PROTECCION DEL TECHO DEL FOSO DE 25 y 50 m**

SOLUCION : RECUBRIMIENTO ANTERIOR AL MISMO CON UN PROMONTORIO A BASE DE ARENA Y BALAS DE PAJA, TABLONES DE MADERA DE 40 mm Y CHAPA METALICA DE 2mm, LA ALTURA DE LOS MISMO ES SUPERIOR A 50 CM Y EN SU PARTE ANTERIOR LA ARENA CUBRE EL TALUD CON UNA ANCHURA DE 1,5M DE ANCHO MAS QUE SUFICIENTE PARA DETENER UN PROYECTIL DE CUALQUIER CALIBRE DE TIRO DEPORTIVO TAL Y COMO MARCA EL ANEXO A DEL REGLAMENTO DE ARMAS



FOTO

9º OBSERVACIONES: **PROTECCION DE MADERA EN PILARES Y MURO LATERAL IZQUIERDO**

SOLUCION : ELEMENTOS METALICOS CUBIERTOS POR MADERA DE 20MM Y 40 MM DE ESPESOR PARA EVITAR SALIDA DE PROYECTILES, NO OBSTANTE SE SOLAPA CON EL PARABALAS TRASERO Y EL TALUD



FOTO

10º OBSERVACIONES: **MESAS EN PUESTOS DE TIRO**

SOLUCION : ELEMENTOS DE TABLERO DE MADERA FORMANDO FONDO DE MESA Y TABLERO FORMANDO MESA DE APOYO, DESDE UN LATERAL A OTRO DEL PUESTO DE TIRO, INPIDIENDO DE CUALQUIE FORMA EL TIRO EN POSICION TUMBADO O DE RODILLAS.



FOTO

11º OBSERVACIONES: **ARQUETAS SITUADAS A $\pm 1,5$ m DES PUESTO DE TIRO DESPROTEGIDAS**

SOLUCION : TODAS LAS ARQUETAS SERAN CUBIERTAS CON MADERA DE 40 mm DE ESPESOR PARA EVITAR LOS REBOTES DE PROYECTILES



FOTO

12º OBSERVACIONES: **ESPALDON VARIAS PARTES SIN PROTEGER**


SOLUCION : PARTES SIN PROTECCION A CUBRIR CON CHAPA METALICA DE 2mm DE ESPESOR Y TABLERO DE MADERA DE 20 mm **CUBIERTO CON MADERA MATERIAL ANTI REBOTE COMO DICE EL REGLAMENTO DE ARMAS**



FOTO

13º OBSERVACIONES: **CARACTERISTICAS DE LA MADERA EMPLEADA**

SOLUCION : LA MADERA EMPLEADA ES DE 40 mm DE ESPESOR, POR LO QUE SE SUPLEMENTARA CON OTRA MAS DE 20 mm DE ESPESOR , QUE HARIAN UN ESPESOR TOTAL DE 60 mm

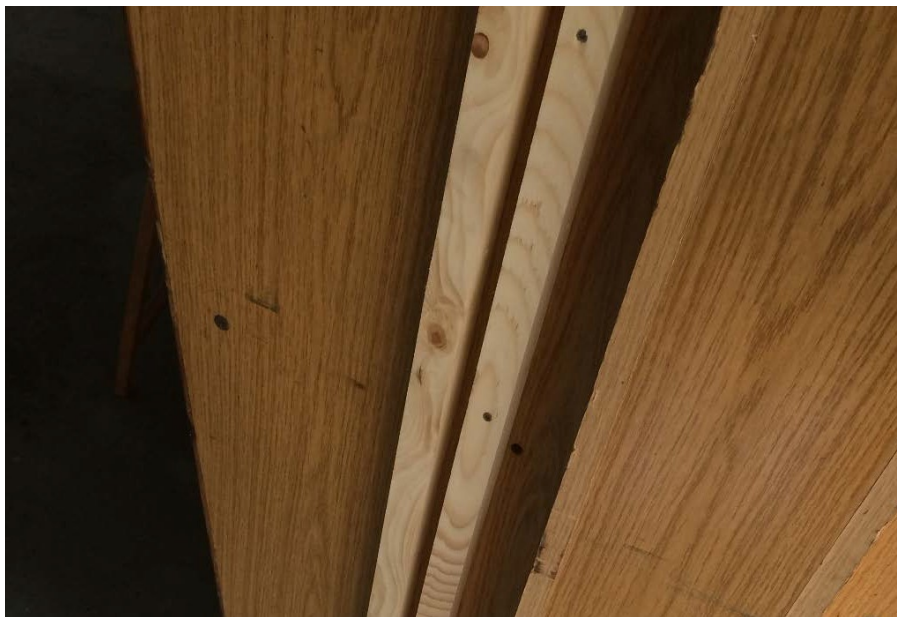

FOTO

CONCLUSION

1º DEFICIENCIAS: PUESTO Nº 58 CARECE DE MESA DE TIRADOR , DONDE SE PUEDE TIRAR DESDE CUAL QUIER POSICION , TUMBADO O DE RODILLAS

SOLUCION : PUESTO Nº 58 SE CLAUSURA, CON TABLERO DE MADERA ATORNILLADO , PARA LA IMPISIBILIDAD DE SU USO



FOTO

2º DEFICIENCIAS: AMPLIACION SEGUNDO TRAMO DEL PARAMENTO LATERAL IZQUIERDO

SOLUCION : ALARGAMIENTO DEL PARAMENTO LATERAL IZQUIERDO CON TABLERO DE MADERA HASTA EL ESPALDO , IMPIDIENDO A SI AL PASO A LA GALERIA "D" Y VICEVERSA. AUQUE HAY UN FOSO AL OTRO LADO DEL PARAMENTO , EN LA GALERIA "D" EL CUAL IMPEDIA EL PASO



FOTO

3º DEFICIENCIAS: **AMPLIACION SEGUNDO TRAMO DEL PARAMENTO LATERAL DERECHO**

SOLUCION : ALARGAMIENTO DEL TRAMO CON TABLERO DE MADERA DE 40 mm PARA IMPOSIBILITAR EL PASO A LA GALERIA "C"



FOTO

4º DEFICIENCIAS: **PARABALAS ; PARTE POSTERIOS DE LOS MISMOS NO PROTEJIDAS .ALTURA DE ARENA HA BAJADO APROXIMADAMENTE 10 cm**

SOLUCION : RECUBRIMIENTO POR LA PARTE POSTERIOR DE LOS PARABALAS CON TABLONES DE MADERA DE 40 mm PARA EVITAR SALIDA DE PROYECTILES DEL PARABALAS Y RECUBRIMIENTO DE CHAPA DE 4 mm EN LA PARTE SUPERIOR DEL PARABALAS EN LA PARTE POSTERIOR AUNQUE NO SON VISIBLES DESDE EL PUNTO DEL TIRADOR Y SOLAPA CON EL PARABALAS DELANTERO HABIENDOSE INCREMENTADO LA ALTURA EN MAS 50 cm



5º DEFICIENCIAS: **PROTECCION DEL TECHO DEL FOSO DE 25 y 50 m**

SOLUCION : RECUBRIMIENTO ANTERIOR AL MISMO CON UN PROMONTORIO A BASE DE ARENA Y BALAS DE PAJA, TABLONES DE MADERA DE 40 mm Y CHAPA METALICA DE 2mm Y SOLAPA CON EL PARABALAS DELANTERO HABIENDOSE INCREMENTADO LA ALTURA EN MAS 50 cm



FOTO

6º DEFICIENCIAS: **PROMONTORIO NO SE AJUSTA AL ANEXO A DEL REGLAMENTO DE ARMAS**

SOLUCION : PROMONTORIO DE 55 cm DE ALTO REMATADOS EN SU PARTE FINAL POR TABLO DE MADERA DE 40 mm CON CHAPA METALICA DE 2mm Y MADERA DE 40mm Y CON UNA ANCHURA DE 150 cm TODA LA LONGITUD DEL ANCHO DE LA GALERIA



FOTO

7º DEFICIENCIAS: **ESPALDON VARIAS PARTES SIN PROTEGER**

SOLUCION : **PARTES SIN PROTECCION A CUBRIR CON TABLERO DE MADERA DE 20 mm**



FOTO

8º DEFICIENCIAS: **CARACTERISTICAS DE LA MADERA EMPLEADA**

SOLUCION : **LA MADERA EMPLEADA ES DE 40 mm DE ESPESOR, POR LO QUE SE SUPLEMENTARA CON OTRA MAS DE 20 mm DE ESPESOR , QUE HARIAN UN ESPESOR TOTAL DE 60 mm**



FOTO

EN MADRID A 30 DE MARZO

Mi informe emitido el día 30 de diciembre de 2016 y visado en el COAM con N.º Expte. TL/002749/2017 del 17 de febrero de 2017, sigue en vigor; no encontrándose en los últimos requerimientos e inspecciones materia alguna que contradiga el mismo. Con las mejoras realizadas el campo de tiro cumple la normativa vigente, que incluye el Anexo A del reglamento de armas.



**FDO: D. ANTONIO PASCUAL ORTIZ
EL ARQUITECTO SUPERIOR PERITO JUDICIAL
COLEGIADO NUMERO 8833 DEL COAM**